19日本国特許庁(JP)

⑩実用新案出願公開

⑩ 公開実用新案公報(U)

平4-54682

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)5月11日

B 25 C 5/16 5/15

7181-3C 7181-3C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全2頁)

日考案の名称

電動ホツチキスにおけるステーブル検出装置

②)実 願 平2-96625

博

忽出 願 平2(1990)9月14日

個考 案 宇 田

Ш @考案 者 真 錎 克 則 東京都中央区日本橋箱崎町6番6号 マツクス株式会社内 東京都中央区日本橋箱崎町6番6号 マックス株式会社内

マックス株式会社 ⑦出 願 人

東京都中央区日本橋箱崎町6番6号

四代 理 弁理士 瀬川 幹夫

の実用新案登録請求の範囲

シートステーブルを内部に積層収納し、下面に 最下段のシートステーブルを露出させる開口部を 設けたカートリッジを収納する収納部を設け、該 収納部に収納されたカートリッジの上配開口部か ら内部のシートステーブルを送り装置により導出 させてマガジンの前部に供給する電動ホツチキス において、

前記マガジンの前記カートリッジの下面の閉口 部に対応した位置に検出スイツチを配置し、該検 出スイツチにスイツチレパーを設け、該スイツチ レバーの先端を少なくともスイツチとステーブル 1枚分の変位量に対してはスイッチを応答させな


い寸法に形成し、前記スイツチレパーを前記送り 装置よりも後方で、且つ前記シートステーブルの 送り方向に沿つて移動可能に配置したことを特徴 とする電動ホッチキスにおけるステーブル検出装

図面の簡単な説明

第1図は本考案に係る電動ホッチキスの全体斜 視図、第2図は上配電動ホツチキスの要部の縦断 面図、第3図は同じく電動ホッチキスの要部の平 面図である。

符号 1 ……シートステーブル、 2 ……カートリ ッジ、3……マガジン、7 a……開口部、40… …マイクロスイツチ、41……スイツチレバー。



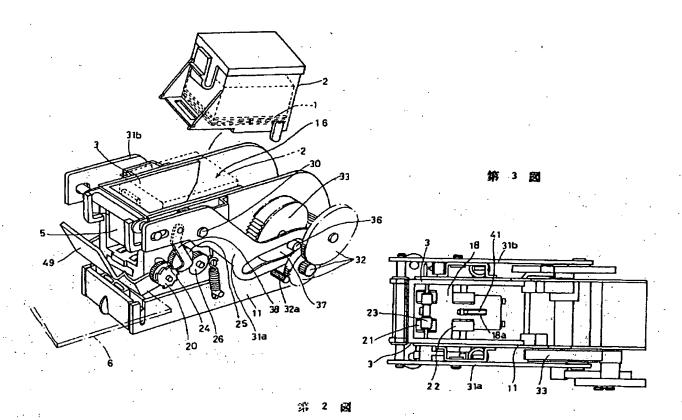

23 21 18 1a 22 40 2a 7a 7a

⑩ 日 本 国 特 許 庁 (JP) ⑪実用新案出願公開

◎ 公開実用新案公報(U) 平4-54682

®Int. Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)5月11日

B 25 C 5/16 7181-3C 7181-3C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

会考案の名称

電動ホツチキスにおけるステーブル検出装置

②実 願 平2-96625

❷出 願 平2(1990)9月14日

⑩考 案 者

宇 田川 博 克 則

東京都中央区日本橋箱崎町6番6号 マックス株式会社内

②考 案 者 東京都中央区日本橋箱崎町6番6号 マツクス株式会社内

勿出 願 人 マツクス株式会社

東京都中央区日本橋箱崎町6番6号

四代 理 人 弁理士 瀬川 幹夫 明 細 書

1. 考案の名称

電動ホッチキスにおけるステープル検出装置

2. 実用新案登録請求の範囲

シートステーブルを内部に積層収納し、下面に最下段のシートステーブルを露出させる開口部を設けたカートリッジを収納する収納部を設け、該収納部に収納されたカートリッジの上記開口部から内部のシートステーブルを送り装置により導出させてマガジンの前部に供給する電動ホッチキスにおいて、

おけるステープル検出装置。

3. 考案の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本考案は、シート状に形成されたシートステープルをカートリッジ内に積層収納し、該カートリッジからシートステープルを導出してマガジンの前部に送る電動ホッチキスにおいて、カートリッジ内にシートステープルが無くなったことを検出するステープル検出装置に関する。

(従来技術とその問題点)

打ちを防止するため、カートリッジ内にステープルが無くなったことを検出する検出装置が設けられている。このようなステープル検出にテーコ12873号公報にトレースが知られている。これは最下段のカートステープルに対向する位置に反射型フォステープルに対向ートンサーを配設し、カートリッジ内にシートステープルが無くなると、ファープル無しを検出である。

しかし、反射型フォトセンサーはコストが高いほか、シートステーブルの表面の輝き具合は 均一ではなく、フォトセンサーが誤作動してし まうおそれがある。

(考案の目的)

本考案は前記問題点を解消し、低コストで確実にカートリッジ内のシートステープルの有無を検出することができる電動ホッチキスにおけるステープル検出装置を提供することをその目的とする。

(目的を達成するための手段)

前記目的を達成するため、本考案に係る電動 ホッチキスにおけるステープル検出装置は、 シートステープルを内部に積層収納し、下面に 最下段のシートステーブルを露出させる開口部 を設けたカートリッジを収納する収納部を設 け、該収納部に収納されたカートリッジの上記 開口部から内部のシートステープルを送り装置 により導出させてマガジンの前部に供給する電 動 ホッチキスにおいて、前記マガジンの前記 カートリッジの下面の開口部に対応した位置に 検 出 ス イ ッ チ を 配 置 し 、 該 検 出 ス イ ッ チ に ス イッチレバーを設け、該スイッチレバーの先端 を少なくともスイッチとステープル1枚分の変 位量に対してはスイッチを応答させない寸法に 形成し、前記スイッチレバーを前記送り装置よ りも後方で、且つ前記シートステーブルの送り 方向に沿って移動可能に配置したことを特徴と する。

(考案の作用、効果)

前記構成によれば、収納部に収納したカートリッジから内部のシートステープルを送りカーによりマガジンの前部に供給した結果、カーステープルがなった。 リッチレバーはシートステープルによるがないできるができる。

ところで、カートリッジから最下段のシートステーブルが導出される度に、上記スイッチンバーは上記シートステーブルによる抵抗下でである。 で、カートステーブルによる抵抗でである。 ところで、カートステーブルによる抵抗をでいている。 での変位量で原形に復帰するが、このイッチンバーの先端を少なくともステーブル1枚分の変位量に対しているので、はないす法に形成しているので、誤動作は防止される。

また、検出スイッチがシートステーブルがないことを検出すると、電動ホッチキスの作動は 停止するが、スイッチレバーを前記送り装置よ

りも後方に配置したので、マイクロスイッチの作動によるステープル残量無しの検出後、少なくとも最下段のシートステープルを所定本数送ることができる。例えば電動ホッチキスを複写機に付設したような場合には、検出後でも使用される複写機の総ビン数に対応した数をステープル送り装置が送り作動できる。

さらに、スイッチレバーの位置を前後に移動可能としているから、検出後の送り本数を調整 することができる。

(実施例)

以下、図面によって本考案の実施例について説明する。

第1図は本考案に係る電動ホッチキスである。この電動ホッチキスは、真直状のステープルルをシート状に連結してなるシートステープル1をコ字形に成形した後に打ち出すもので、シートステープル1を積層収納したカートッジ2から順次マガジン3の前端の打ち出し部に送る送り装置を備えている。なお、マガジン3

の前端はフェースプレート 4 9 によって覆われ、該フェースプレート 4 9 の背面に上記打ち出し部が形成されている。第1図のフェースプレート 4 9 はマガジンの前部が見えるように開いた状態を示している。

シー、ステーブル1は第2図に示すように、 箱形のカートリッジ2内に積層収納されている。カートリッジ2の下面は開口し、最下段のシートステーブル1 a はカートリッジ2の両側壁に形成された突条2 a に支持されて突条2 a に支持されてに下の下面開口部7 a は前壁下のの下面開口部7 a は前壁下のの形成された最下段のシートステーブル1 a の明めれた最下段のシートステーブル1 a の明めばに表着されている。

マガジン3は平面コ字形の基台11の上部内側に配置固定されている。

次に、ステープル送り装置は、第1図~第3 図に示すように、駆動機構により同じ方向にの み回転するラチェットホイール20と、該ラ

前部送りローラ21と後部送りローラ22とはマガジン3内で、しかも前後の各ローラ211、22の上面がステープルガイド18に配置った。とれよりもやや上方に突出するように配置ったりもで、後部送りローラ22は納部16の下方で、且つ該収納部16の下方で、担内の最高に取付けられたカートリッジ2内の最高にといる。

前部送りローラ21とラチェットホイール20と同軸上に第1の歯車24が設けられ、該第

1 の 歯 車 2 4 は 中 間 歯 車 2 5 を 介 し て 後 部 送 り ローラ22と同軸上に設けられた第2の歯車2 6に噛合連結している。 上記 ラチェットホ イール20を回転駆動する駆動機構は、基台1 1の両外側に設けられた支軸30に一対の駆動 リンク31a、31bを軸支させるとともに、 基台11の後部に設けられた電動モータの出力 軸 に 設 け た 歯 車 3 2 a を 基 台 1 1 の 一 側 に 設 け られた減速歯車32を介して駆動歯車33に噛 合 連 係 し 、 駆 動 歯 車 3 3 に 設 け ら れ た 偏 心 軸 3 6 を駆動リンク31aの後部に形成されたカム 溝 37に摺動自在に収容させてなるもので、― 方の駆動リンク31aの前端部には係合爪38 が軸支されている。該係合爪38は図示しない パネにより常にラチェットホイール20に係合 するように付勢されている。

前記構成において、電動モータが回転作動すると、その出力軸の回転力は歯車32a、減速歯車32を介して駆動歯車33に伝達され、その回転に伴なって偏心軸36が一対の駆動リン

後部送りローラ22の上面はカートリッジ2の下部開口から最下段のシートステープル1 aの下面に強く当接する。そこで、ラチェーラ20を回転させると、前部送りロール20を回転させると、前部歯車25及りにより歯車26による回転伝達により後部とりローラ22も同方向に回転する。このは後部送りに最下段のシートステープル1 a は後部送り

公開美用 中 成 4 - 54662

また、スイッチレバー41は送り装置よりも 後方位置に配置されている。

さらに、スイッチレバー41の位置を前後に移動可能としている。これはマイクロスイッチ40をステープルガイド18の長孔18aに沿ってネジの締めつけ度合いによりスライド調整できる等のように構成すればよい。

前記検出装置によれば、カートリッジ2内に シートステープル 1 があるときは、最下段の シートステープル 1 a の下面に当接して折曲げ 状態となっているから、マイクロスイッチ40はオフ状態であり、電動ホッチキスの綴対しておりことができる。これのシートステープルがカートリッジの出りであった。マイクロスイッチ40はオン状態とマイクロスイッチ40はオン状態によった。シートステープルがなくなったことを示すると、マイクロスルがなくなったことを示すると、マイクロスルがなくなったことを示すると、マイクロスルがなくなったことを示すると、マイクロスルがなくなったことを示すると、マイクロスルがなくなったことを記す。

ところで、カートリッジ2から最下段のシートステープル1aが導出される度に、上記スイッチレバー41は上記シートステープル1aによる抵抗を失って下から二番目のシートによる抵抗を失って下から二番目のシートのでの変位量での変位量での変位量での場合、スイッチレバー41の先端を少なくともマイクロスイッチ40とチープル1枚分の変位量に対してはスイッチを応答させない寸法に形成しているので、誤動作は防止される。

また、スイッチレバー41を前記送り装置よ

りも後方に配置したので、マイクロスイッチ4 0の作動によるステープル残量無しの検出後、 少なくとも最下段のシートステープル1 a を 所 定本数送ることができる。例えば電動ホッチキ スを複写機に付設したような場合には、検出後 でも使用される複写機の総ビン数に対応した数 をステープル送り装置が送り作動できる。


さらに、スイッチレバー 4 1 の位置を前後に 移動可能としているから、検出後の送り本数を 調整することができる。


4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案に係る電動ホッチキスの全体 斜視図、第2図は上記電動ホッチキスの要部の 縦断面図、第3図は同じく電動ホッチキスの要 部の平面図である。

符号 1 … シートステープル、 2 … カートリッジ、 3 … マガジン、 7 a … 開口部、 4 0 … マイクロスイッチ、 4 1 … スイッチレバー

実用新案登録出願人 マックス株式会社代理人 弁理士 瀬 川 幹 夫

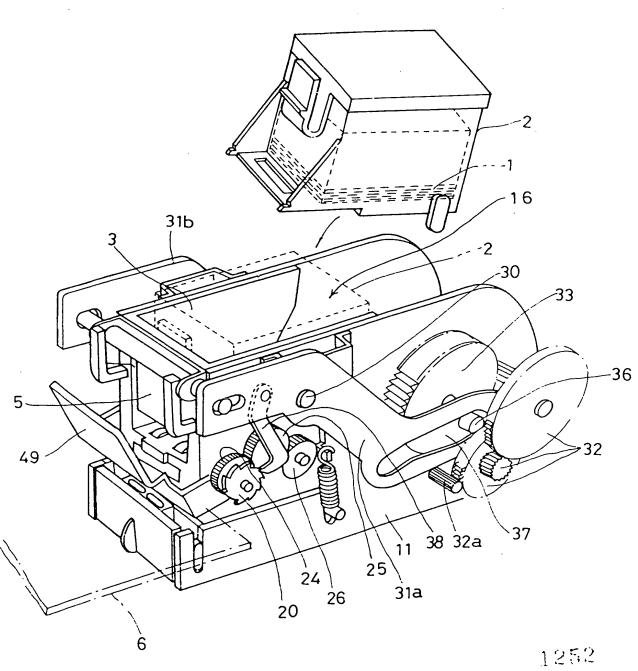

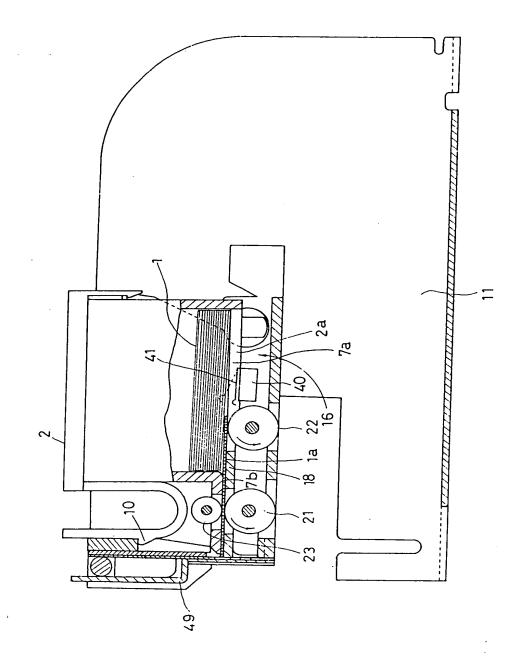


3第 2

X

公開実用 + 版 4-54682

第 3 図

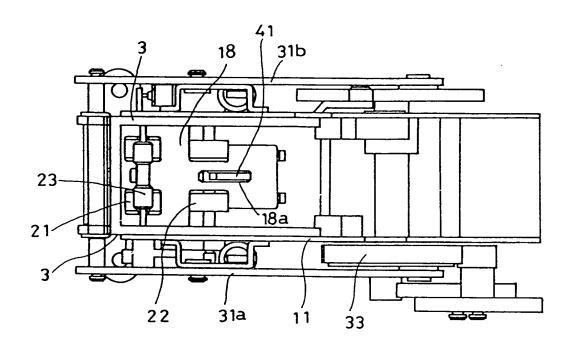

1254 実開4- 54682 出願人マックス株式会社

代理人 弁理士 瀬川幹夫

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.